

بسم الله الرحمن الرحيم

راهنمای کاربری

سیستم تست نسبت تبدیل ترانس

پرتابل مدل TTR112

با باتری داخلی

(Firmware Version: 001)



طراحی و ساخت

شرکت تراشه پرداز پویا (تیکو)

دی ماه ۱۴۰۴



TAPCO®

TARASHE PARDAZE POOYA

فهرست مطالب

۳	۱	جدول تغییرات ویرایش ها
۳	2	معرفی دستگاه
۳		۱-۲ دستگاه تست نسبت تبدیل ترانس TTR112
۳		۲-۲ مشخصات دستگاه
۴		۲-۳ اندازه گیری نسبت تبدیل
۴		۲-۴ تشخیص گروه برداری
۴		۲-۵ کاربردها
۵	3	معرفی اجزای پنل
۷	4	کار با دستگاه
۷		۴-۱ صفحه آغازین
۸		۴-۲ صفحه اصلی
۸		۴-۳ باتری
۹		۴-۴ صفحه تست
۹		۴-۴-۱ فرآیند تست
۱۰		۴-۴-۲ گزارش تست
۱۲	۵	صفحه تنظیمات (SETTING)
۱۲		۵-۱ تنظیمات تست (Test Setup)

۲۰	۲-۵ بارگذاری تنظیمات
۲۱	۳-۵ تنظیم ساعت و تاریخ دستگاه
۲۲	۶ گزارشات ثبت شده در حافظه
۲۳	۷ وای فای (Wifi)
۲۴	۸ اپ موبایل TTR112 ویرایش ۱
۲۷	۹ نرم افزار تخلیه اطلاعات از طریق USB
۲۷	۹-۱ نصب
۲۸	۹-۲ اجرا
۳۲	10 جدول انواع پیکربندی ترانسفورماتورها

۱ جدول تغییرات ویرایش ها

ویرایش	تغییرات
V1	اولین ویرایش

نکته مهم: امکان تغییر برخی محتویات راهنما بدون اطلاع کاربر وجود دارد.

۲ معرفی دستگاه

۱-۲ دستگاه تست نسبت تبدیل ترانس TTR112

دستگاه TTR112 به منظور اندازه گیری مشخصات الکتریکی انواع ترانس‌های قدرت، توزیع و ترانس جریان طراحی شده است. این مشخصات شامل نسبت تبدیل، جریان تحریک و تعیین گروه برداری می‌باشد. قابلیت انجام خودکار مراحل، زمان تکمیل فرآیند اندازه گیری را به شکل قابل ملاحظه ای بهینه می‌سازد. با تکمیل فرآیند اندازه گیری، ذخیره سازی، چاپ و انتقال نتایج به رایانه میسر است.

۲-۲ مشخصات دستگاه

- کار با برق و باتری با قابلیت شارژ سریع
- اندازه گیری نسبت تبدیل و جریان تحریک ترانس
- امکان تعیین گروه برداری برای دسته وسیعی از ترانسها به صورت خودکار
- دارای خروجی سیگنال کنترل Tap Changer
- نمایش اطلاعات و امکان چاپ نتایج اندازه گیری
- ذخیره سازی اطلاعات ۳۵۰ گزارش تست
- امکان انتقال اطلاعات ثبت شده به رایانه از طریق درگاه‌های USB
- تضمین تامین ایمنی کاربر بوسیله یک کلید قطع کننده اضطراری

۳-۲ اندازه گیری نسبت تبدیل

- بازه اندازه گیری نسبت تبدیل بین ۱ تا ۴۵۰۰۰
- قابلیت تنظیم ولتاژ اندازه گیری بین ۱ تا ۲۵۰ ولت
- اندازه گیری جریان تحریک بین ۱ میکروآمپر تا ۱ آمپر


۴-۲ تشخیص گروه برداری

- مطابق با استانداردهای CEI/IEC، ANSI و AUSTRALIAN
- تعیین خودکار ۱۳۰ گروه برداری انواع مختلف ترانس
- اندازه گیری اختلاف فاز خروجی با دقت 0.05 درجه

۵-۲ کاربردها

- کارخانجات و تولیدکنندگان انواع ترانس
- تعمیر و نگهداری های دوره ای
- آزمایشگاه های قدرت و مرتبط با ترانس

۳ معرفی اجزای پنل

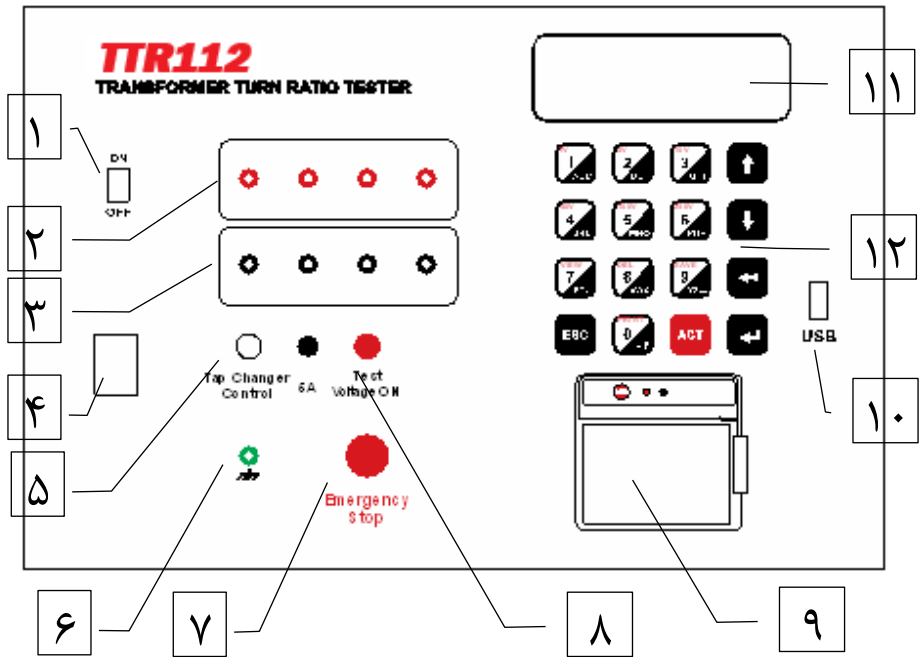


۱. کلید ON/OFF برای قطع و وصل برق ورودی به کار می‌رود
۲. اتصالات H3, H2, H1, N به سمت High Voltage ترانس متصل می‌شوند
۳. اتصالات X3, X2, X1, N به سمت Low Voltage ترانس متصل می‌شوند



۴. جک اتصال برق شهر ۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز
۵. کانکتور اتصال به تپ چنجر ترانس
۶. کانکتور اتصال ارت
۷. کلید قطع اضطراری
۸. لامپ نشانگر فرآیند تست
۹. پرینتر حرارتی برای چاپ گزارش تست
۱۰. پورت USB برای ارتباط با کامپیوتر
۱۱. صفحه نمایش LCD

۱۲. صفحه کلید برای ورود اطلاعات کاربر و تنظیمات

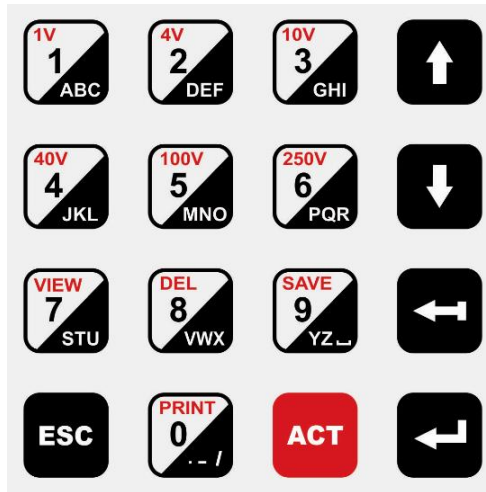


- ESC: بازگشت به منوی قبلی
- ACT: شروع تست
- ENTER: انتخاب منوها
- Back: پاک کردن حروف و متن
- ↑↓: حرکت بر روی منوها و متنها
- Numeric & Alphabetical: وارد کردن اعداد و حروف

۴ کار با دستگاه

بعد از روشن کردن دستگاه، صفحات زیر بر روی نمایشگر ظاهر می‌شوند:

۴-۱ صفحه آغازین

این صفحه نام دستگاه، ویرایش نرم افزار و سریال دستگاه را نشان می‌دهد و به مدت کوتاهی بر روی نمایشگر باقی می‌ماند.

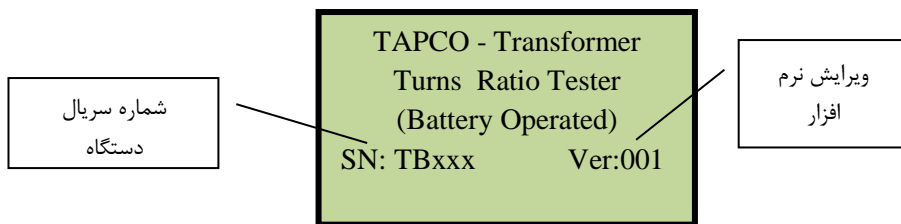

۲-۴ صفحه اصلی

خط اول این صفحه تاریخ و ساعت فعلی را نمایش می‌دهد و بقیه خطوط، نمایانگر منوهای دستگاه می‌باشند. با کلید های ۱ ، ۲ ، ۳ می‌توانید هر یک از منوهای مشخص شده را انتخاب نمایید.

2021/04/01	16:30:14
1> Test	4>WiFi
2>Memory	
3>Setting	11.7


در خط آخر، ولتاژ باتری (12.3)، متصل بودن به برق 220V (آیکون) که به معنی شارژ شدن باتری هم هست و میزان باقیمانده شارژ باتری () نشان داده می‌شود.

۳-۴ باتری

عملکرد دستگاه در محدوده های مختلف ولتاژ باتری:

- بالاتر از 12V: باتری پر است.
 - کمتر از 10.7V: پیام LOW داده می‌شود.
 - کمتر از 10.5V: پیام V.LOW داده می‌شود و دیگر نمی‌توانید پرینت بگیرید.
 - کمتر از 1.2V: دستگاه خاموش می‌شود.
- برای استفاده بهینه از باتری، اگر برای مدت ۱۵ دقیقه با دستگاه کار نکنید (کلیدی نزنید) پیام Turn Off/Use Device! ظاهر می‌شود.
- همچنین، بک لایت دستگاه پس از ۲۰ ثانیه و بطور خودکار خاموش می‌شود و با زدن یک کلید، دوباره روشن می‌شود.

۴-۴ صفحه تست

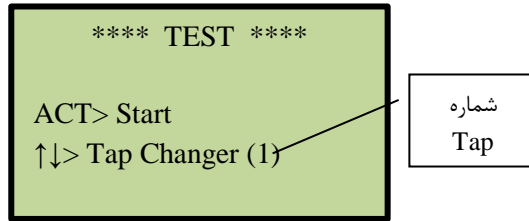

- توجه: قبل از آغاز تست باید تنظیمات تست را انجام دهید.
- با کلید ACT میتوانید تست را آغاز نمایید.
- با کلیدهای ↑↓ تپ چنجر را به تپ بالاتر یا پایین تر ببرید. عدد تپ چنجر در جلوی نام TC مشاهده می‌شود.

۱-۴-۴ فرآیند تست

۱. اتصال کابل برق ورودی
۲. اطمینان از غیر فعال بودن کلید قطع اضطراری
۳. اتصال سیم ارت
۴. روشن کردن دستگاه
۵. اتصال کانکتورهای H1, H2, H3 و H0 به اتصالات ولتاژ بالای ترانس
i. استاندارد IEC: (H1,1U) - (H2,1V) - (H3,1W) - (H0,1N)
۶. اتصال کانکتورهای X1, X2, X3 و X0 به اتصالات ولتاژ پایین ترانس
i. استاندارد IEC: (X1,2U) - (X2,2V) - (X3,2W) - (X0,2N)
۷. در صورت نیاز، اتصال کانکتور تپ چنجر به ترانس مورد تست
 - شماره سیمها در اتصال تپ چنجر بدین صورت میباشد:
 - i. سیم شماره ۱: کاهش (Lower)

ii. سییم شماره ۲ : مشترک (Com)

iii. سییم شماره ۳ : افزایش (Raise)

۸. انجام تنظیمات تست

۹. انجام تست از اولین تپ

۱۰. تعویض تپ و تست تا تپ آخر

❖ توجه ! ابتدا از صحت اتصالات مطمئن شوید

در صفحه تست (>>>> TEST <<<<) با فشردن کلید ACT تست آغاز میگردد.
در هنگام تست صفحه زیر نمایش داده میشود:

TEST IN PROGRESS
PHASE A ...

۴-۴-۲ گزارش تست

پس از اتمام تست، صفحه گزارش تست که شامل ۶ صفحه می باشد نمایش داده می شود. با کلید های ↓ ↑ می توانید صفحات آن را مشاهده نمایید.

• صفحه ۱ مربوط به نسبت تبدیل

RATIO		(1/6)
A	B	C
2.6657	2.6658	2.6657
0.03	0.03	0.03

در این صفحه اعداد مربوط به نسبت تبدیل در خط سوم نمایش داده می-شوند. در خط بعدی، اختلاف نسبت تبدیل اندازه گیری شده با نسبت تبدیل نامی ترانس به در صد نمایش داده می شود.

- صفحه ۲ مربوط به جریان تحریک و اختلاف فاز

CURRENT-PHASE (2/6)		
A	B	C
1.689	1.859	1.803
0.02	0.02	0.02

خط سوم مربوط به جریان تحریک هر فاز و به میلی آمپر است. خط چهارم مربوط به اختلاف فاز میان سیم پیچ اولیه و ثانویه و به درجه می باشد.

- صفحه ۳ مربوط به تست پیوستگی

MBB TEST (3/6)		
A	B	C
OK	OK	FAIL

در صورتیکه این تنظیم برای تپ تست شده فعال نباشد کلمه OFF در زیر هر فاز نمایش داده خواهد شد. در صورت فعال بودن آن، اگر تست با موفقیت انجام شده باشد عبارت OK و در غیر این صورت عبارت FAIL نمایش داده میشود.

- صفحات ۴ و ۵ و ۶ مربوط به مشخصات وارد شده توسط کاربر و همچنین ساعت و تاریخ تست می باشند.

- در هر یک از صفحات گزارش، میتوانید با زدن کلید ۰ از کل گزارش پرینت بگیرید
 - ثبت گزارش تست در حافظه: در هر یک از صفحات گزارش، با زدن کلید ۹ گزارش تست در حافظه ذخیره شده و به صفحه تست باز میگردید
- پس از انجام تست و بازگشت به صفحه تست (***) TEST (***)، با کلید های ↓، ↑، تب چنجر را به تب بعدی برده و مجدداً مراحل تست را انجام دهید. این کار را برای تمام تپها تکرار نمایید.

۵ صفحه تنظیمات (SETTING)

```

1>Test Setup
2>Load From Template
3>Load From Memory
4>Time
  
```

۱-۵ تنظیمات تست (Test Setup)

تنظیمات تست دارای ۵ صفحه است که با کلیدهای ↓، ↑ می‌توانید در صفحات جا به جا شوید.

صفحه تنظیم ۱

```

*SETUP PAGE:1* ↑
1>Name      2>Location
3>S/N       4>Manufact
0>Print     9>Save
  
```

در این صفحه می توانید تنظیمات زیر را انجام دهید:

- کلید ۱ نام ترانس
 - کلید ۲ مکان تست
 - کلید ۳ شماره سریال
 - کلید ۴ کارخانه سازنده ترانس
 - کلید 0 پرینت از تنظیمات
 - کلید 9 ذخیره تنظیمات در حافظه دستگاه (توضیح در صفحه تنظیم ۵)
- با وارد شدن به هر یک از تنظیمات بالا ، کلید های ۰ تا ۹ برای وارد کردن اسامی و اعداد، کلید ← برای پاک کردن و کلید های ↑↓ برای حرکت بر روی حروف می باشند. کلید ENTER نام و اعداد را ثبت میکند و کلید ESC بدون ثبت کردن، از صفحه خارج میشود.

صفحه تنظیم ۲


SETUP PAGE:2 ↑↓	
1>Vector	2>Taps
3>HV	4>LV
0>Print	9>Save

در این صفحه می توانید تنظیمات زیر را انجام دهید:


- کلید ۱ گروه برداری ترانس
 - کلید ۲ تعداد تپ ها
 - کلید ۳ ولتاژ HV
 - کلید ۴ ولتاژ LV
 - کلید 0 پرینت از تنظیمات
 - کلید 9 ذخیره تنظیمات در حافظه دستگاه (توضیح در صفحه تنظیم ۵)
- برای تنظیمات تعداد تپ ، ولتاژ HV و ولتاژ LV مانند توضیحات صفحه تنظیم ۱ عمل کنید.

تنظیم گروه برداری:

کلید ۱ را بزنید تا وارد صفحه زیر شوید:
در این صفحه در جلوی نام SET: تنظیم قبلی قابل مشاهده است.

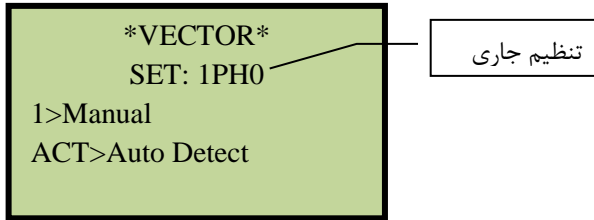


تنظیم گروه برداری به صورت دستی:
با زدن کلید ۱ وارد صفحه زیر خواهید شد:

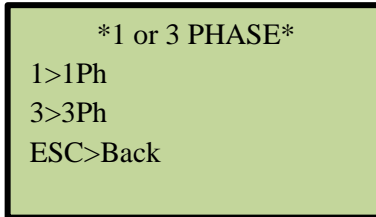

در این صفحه، عدد ۱ را برای ترانس های تک فاز و عدد ۳ را برای ترانس های سه فاز وارد کنید.

برای ترانس سه فاز، کلید ۳ را بزنید، وارد صفحه زیر می شوید:

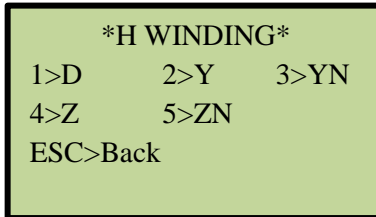

در این صفحه نوع سربندی ورودی ترانس با توجه به مشخصات پلاک ترانس انتخاب می شود. با انتخاب هر یک از گزینه ها، وارد صفحه زیر خواهید شد:

```

*X WINDING*
1>d      2>y      3>yn
4>z      5>zn
ESC>Back

```

در این صفحه نوع سربندی خروجی ترانس انتخاب می‌شود. سپس وارد صفحه زیر می‌شوید:

```

*PHASE ANGLE*
0
↑↓
ESC>Back      ENT>Set

```

در این صفحه شماره گروه برداری را با کلیدهای ↑↓ وارد کنید. به عنوان مثال، برای YNd11 عدد ۱۱ را وارد کنید. سپس کلید ENTER را بزنید. به صفحه VECTOR باز خواهید گشت.

صفحه تنظیم ۳

```

*SETUP PAGE:3* ↑↓
1>THISTAP  2>NOMITAP
3>DEVTAP   4>HIGHTAP
0>Print    9>Save

```

در این صفحه می‌توانید تنظیمات زیر را انجام دهید:

- کلید ۱ شماره تپی که ترانس در حال حاضر روی آن قرار دارد
- کلید ۲ شماره تپ نامی ترانس

○ در صورتی که ترانسفورمر دارای ۳ تپ نامی میباشد (به طور مثال 9, 10, 11) ابتدا شماره کوچترین تپ نامی را وارد کنید (که در این مثال ۹ می باشد) سپس کلید ACT را بفشارید تا دو تپ بعدی به عنوان تپ نامی اضافه شوند. با این کار بر روی صفحه نمایش هر سه تپ نمایش داده خواهند شد (9, 10, 11).

- کلید ۳ میزان اختلاف ولتاژ هر تپ با تپ قبلی یا بعدی
 - کلید ۴ شماره تپی که دارای بالاترین ولتاژ می باشد
 - کلید 0 پرینت از تنظیمات
 - کلید 9 ذخیره تنظیمات در حافظه دستگاه (توضیح در صفحه تنظیم ۵)
- برای تنظیم مقادیر بالا به توضیحات صفحه تنظیم ۱ مراجعه فرمایید.

صفحه تنظیم ۴

```

*SETUP PAGE:4*  ↑↓
1>TC TIME    2>MBBTEST
3>TESTVOLT   4>TC TYPE
0>Print      9>Save
```

در این صفحه می توانید تنظیمات زیر را انجام دهید:

- تنظیم زمان عملکرد تپ چنجر (کلید ۱ در صفحه تنظیم ۴) محدوده این عدد بین ۰ تا ۹۹ ثانیه می باشد
 - نکته مهم: زمان تنظیم شده باید برابر و یا بیش از حداکثر زمان عملکرد تپ چنجر باشد
 - در صورتیکه ترانسفورمر OLTC ندارد، مقدار این عدد را صفر کنید
- فعال کردن تست پیوستگی تپ چنجر (Make Befor Break or Continuity) (کلید ۲ در صفحه تنظیم ۴)، در این صفحه منوی زیر مشاهده می شود:

MBB TEST
 SET: OFF
 1>Up 2>Down
 3>Off

در مقابل نام SET: تنظیم قبلی دیده می‌شود. برای تغییر آن:

- کلید ۱ ، روند تست پیوستگی از تپ با شماره کمتر شروع و به تپ شماره بیشتر ختم می‌گردد.
- کلید ۲ ، روند تست پیوستگی از تپ با شماره بیشتر شروع و به تپ شماره کمتر ختم می‌گردد.
- کلید ۳ ، تست پیوستگی غیر فعال می‌شود.

- تنظیم ولتاژ تست (کلید ۳ در صفحه تنظیم ۴) پس از زدن کلید ۳ وارد

منوی زیر میشود:

TEST VOLTAGE
 SET: 100V
 1>1 2>4 3>10 4>40
 5>100 6>250

- تست با ولتاژهای ۱ و ۴ و ۱۰ و ۴۰ و ۱۰۰ و ۲۵۰ قابل انجام است.
- با فشردن هر یک از کلیدهای ۱ تا ۶ یک ولتاژ را انتخاب نمایید.
- با زدن کلید ENTER ولتاژ تنظیمی را ثبت کنید و از صفحه خارج شوید.

- تعیین نوع تپ چنجر (کلید ۴ در صفحه تنظیم ۴)

این تنظیم برای تعیین محل قرار گیری تپ چنجر است که در سمت HV قرار دارد و یا در سمت LV :

```

*TC TYPE*
SET: HV SIDE
1>HV           2>LV
ESC>Back      ENT>Set

```

- کلید ۱: سمت ولتاژ بالا
- کلید ۲: سمت ولتاژ پایین

صفحه تنظیم ۵

```

*SETUP PAGE:5* ↓
1>RATIO TYPE

0>Print       9>Save

```

در این صفحه گزینه های زیر وجود دارد :

- کلید ۱: نوع نسبت تبدیل. با انتخاب این گزینه وارد صفحه زیر می شوید:

```

*RATIO TYPE*
SET: VOLT RATIO
1>Volt        2>Turn
ESC>Back     ENT>Set

```

- انتخاب اول : نسبت ولتاژ اولیه به ثانویه
- انتخاب دوم : نسبت دور سیم پیچ اولیه به ثانویه
- با کلید ESC از صفحه خارج می شوید

۲-۵ بارگذاری تنظیمات

در صورتی که تنظیماتی را از قبل ذخیره کرده‌اید و یا ترانسی را تست کرده و آن تست را در حافظه ثبت نموده‌اید، می‌توانید مجدداً از آن تنظیمات برای تست ترانسهای مشابه استفاده نمایید.

دو راه برای بارگذاری تنظیمات وجود دارد:

۱. بارگذاری تنظیمات از Template

- در صفحه تنظیمات (Setting) با فشردن کلید ۲ وارد صفحه TEMPLATE شوید و سپس با کلیدهای ↑↓ یکی از آنها را (TEMPLATE 1 ... 9) انتخاب نمایید. با زدن کلید ENTER آن تنظیم بارگذاری می‌شود. سپس می‌توانید وارد صفحات تنظیم (Test Setup) شده و آن را مشاهده نمایید.

۲. بارگذاری تنظیمات از حافظه تستهای ذخیره شده (MEMORY)

- در صفحه تنظیمات (Setting) با فشردن کلید ۳ وارد LOAD MEMORY می‌شوید:

```
*LOAD MEMORRY: 1 *
TRANS NAME
TRANS LOCATION
SERIAL NUMBER
```

در این صفحه هر خط شامل اطلاعات زیر است:

- خط اول شماره تست ثبت شده
- خط دوم نام ترانس تست شده
- خط سوم نام محل تست
- خط چهارم شماره سریال ترانس

با کلیدهای ↑↓ یکی از تستها را انتخاب نمایید. سپس با زدن کلید ENTER تنظیمات مربوط به آن تست بارگذاری خواهد شد.

۳-۵ تنظیم ساعت و تاریخ دستگاه

در صفحه تنظیمات با زدن کلید ۴ وارد صفحه تنظیمات تاریخ و ساعت می شوید. ولی ابتدا باید پسوردی را که از قبل ثبت کرده‌اید وارد نمایید، در صورتی که هیچ پسوردی ایجاد نکرده‌اید فقط کلید Enter را بزنید تا وارد صفحه زیر شوید:

تنظیم زمان (Set Time):

```

*SET TIME*
2021/04/01    16:30
^
ESC>Back      ENT>Set
  
```

نشانهگر (^) را با کلیدهای ↑ ↓ حرکت داده و در زیر عدد مورد نظر قرار دهید، سپس مقدار دلخواه را وارد کنید. پس از پایان تنظیم، با زدن کلید ENTER، تاریخ ثبت شده و منو به صفحه قبل باز می‌گردد.

تنظیم نوع تاریخ (Time Mode):

```

*TIME MODE*
SET: SOLAR
1>Solar        2>Christ
ESC>Back      ENT>Set
  
```

در این منو نوع تاریخ را می‌توانید به صورت شمسی (Solar) یا میلادی (Christ) انتخاب نمایید.

تعیین رمز عبور (Change Password):

توجه: این رمز عبور فقط برای تنظیمات ساعت و تاریخ دستگاه میباشد.

```

*NEW PASSWORD*

^
ESC>Back      ENT>Set

```

در این منو می‌توانید یک رمز عبور تا ده رقم ایجاد نمایید. لطفاً آنرا به خاطر بسپارید.

۶ گزارشات ثبت شده در حافظه

در صفحه اصلی با زدن کلید ۲ وارد حافظه دستگاه می‌شوید.

در این صفحه ابتدا آخرین گزارش ذخیره شده در حافظه نمایش داده می‌شود.

```

*M 42* YND11 TAP:10
2021/04/01      15:47:23
Trans1
Site1

```

خط اول:

- شماره ثبت (حد اکثر تا ۳۵۰) در این مثال: *M 42*
- گروه برداری
- شماره تپ تست شده

خط دوم: تاریخ و ساعت تست

خط سوم: نام ترانس تست شده

خط چهارم: نام محل انجام تست


با کلید های ↓ ↑ می‌توانید به گزارش بعدی یا قبلی بروید.

با کلید 7 می توانید وارد گزارش شده تمام گزارش را مشاهده نمایید و پرینت بگیرید با کلید ESC از صفحات حافظه خارج شوید.

۷ وای فای (Wifi)

با این قابلیت می توانید با برقراری ارتباط بین اپلیکیشن موبایل و TTR112، تست های ذخیره شده در TTR112 را به موبایل انتقال داده و در آنجا این اطلاعات را به اشتراک بگذارید.


در صفحه اصلی، گزینه **Wifi>4** قرار دارد. با زدن کلید **4** مدارات مربوط به وای فای، راه اندازی شده و دستگاه آماده اتصال به وسایل دیگر مثل موبایل می شود:

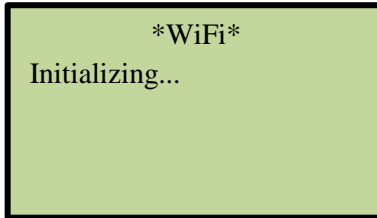

اگر دستگاه مجهز به مدارات **Wifi** نباشد، پیغام زیر ظاهر می شود:




اگر در راه اندازی مدارات **Wifi** مشکلی بوجود بیاید، پیغام زیر ظاهر می شود:

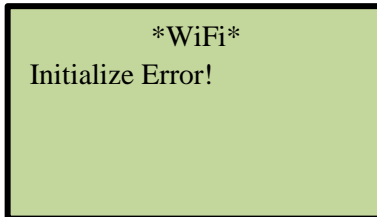


❖ در شرایط بالا، نمی توانید از قابلیت ارتباط *Wifi* استفاده کنید.

اگر راه اندازی وای فای بدون مشکل انجام شود، صفحه زیر نمایش داده شده و TTR112 به حالت اتصال به اپلیکیشن موبایل وارد می شود:

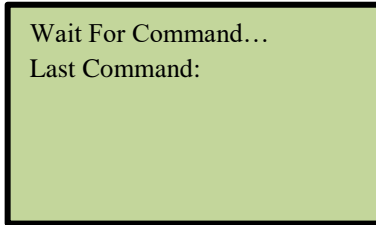

در حالتی که TTR112 در حالت اتصال قرار دارد، اپلیکیشن موبایل را اجرا کنید و از امکانات آن استفاده کنید.


برای خروج از این صفحه، کلید **ESC** را بزنید. صفحه زیر ظاهر می شود:

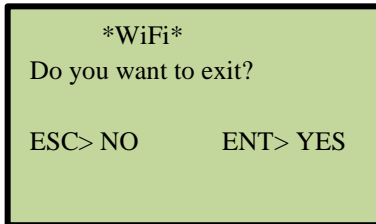

با زدن کلید **ENTER** به صفحه اصلی دستگاه برمی گردید.

۸ اپ موبایل TTR112 ویرایش ۱

صفحه اصلی اپ موبایل بصورت زیر است:

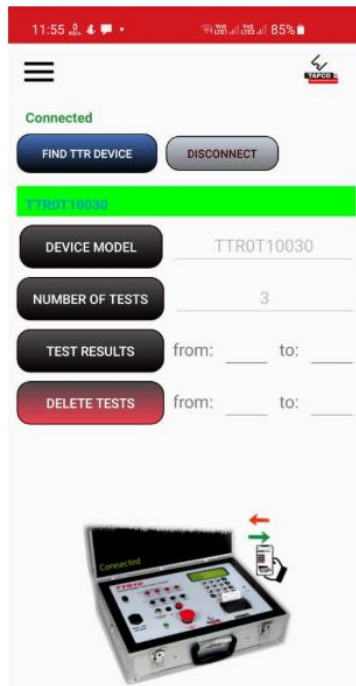

دکمه **FIND TTR DEVICE** را بزنید. منتظر بمانید تا شماره سریال دستگاه نشان داده شود. پس از مدتی بایستی عبارت **Connected** ظاهر شود. دکمه **CONNECT/ DISCONNECT** برای قطع و وصل موقتی ارتباط موبایل با دستگاه استفاده می شود.

کاربرد بقیه دکمه ها به شرح زیر است:

دکمه **DEVICE MODEL**: شماره سریال دستگاه نشان داده می شود.

دکمه **NUMBER OF TESTS**: تعداد تست های ذخیره شده در دستگاه نشان داده می شود.

دکمه **TEST RESULTS**: با تعیین شماره اولین و آخرین تست مورد نظر، نتایج این تست ها از دستگاه خوانده شده و نمایش داده می شود.

دکمه **DELETE TESTS**: با تعیین شماره اولین و آخرین تست مورد نظر، نتایج این تست ها از حافظه داخلی TTR112 پاک می شود.

نکته: توجه داشته باشید که پس از پاک شدن تست ها، امکان بازیابی مجدد آنها وجود ندارد.

دکمه **SET RTC** (که در بخش تنظیم اپلیکیشن قرار دارد): تاریخ و ساعت موبایل در دستگاه تنظیم می شود.

نمایش نتایج تست ها:

پس از زدن دکمه **TEST RESULTS** نتایج تست های تعیین شده به شکل زیر نشان داده می شود:



دکمه **نمایش بیشتر:** کل اطلاعات مربوط به تست انجام شده را نشان می دهد.
 دکمه **CLOSE:** برای خروج از این صفحه و برگشت به صفحه اصلی
 دکمه **SAVE:** ذخیره نتایج تست در حال نمایش در یک فایل text. این فایل با نامی که حاوی شناسه دستگاه، تاریخ و ساعت است در فولدر TTR112 ذخیره می شود.
 دکمه **SHARE:** نتایج تست را می توانید از طریق برنامه های دیگر با بقیه به اشتراک بگذارید.

دکمه **TRANSFER:** نتایج تست را به وب اپلیکیشن ارسال می کند تا در آنجا ذخیره شود. برای ارتباط با اینترنت یا باید از طریق موبایل دیتا اقدام کنید یا بطور دستی ارتباط

وای فای با TTR112 را قطع و ارتباط با اینترنت از طریق وای ای را برقرار کنید زیرا تا زمانی که به TTR112 وصل نمی توانید از طریق وای فای به اینترنت وصل شوید.

۹ نرم افزار تخلیه اطلاعات از طریق USB


این نرم افزار برای دریافت تست های ذخیره شده در دستگاه و انتقال آنها به کامپیوتر طراحی شده است. از طریق این نرم افزار می توانید حافظه دستگاه را به فایل **Excel** تبدیل کنید.

نرم افزار با ویندوزهای **XP,7,8,10** سازگار است.

از امکانات دیگر نرم افزار قابلیت حذف تست ها از دستگاه می باشد.

۱-۹ نصب


ابتدا از فولدر مربوط به نرم افزار، فایل نصبی نرم افزار را اجرا نمایید. پس از اجرا، صفحه زیر ظاهر می گردد:

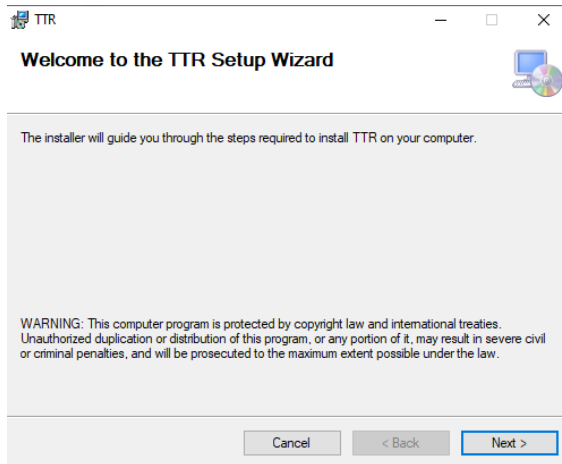

با زدن کلید **Next** صفحات بعدی به ترتیب ظاهر می گردند. هر بار کلید **Next** را بزنید و در انتها کلید **Close** را بزنید تا عملیات نصب پایان یابد.

۲-۹ اجرا

پس از پایان عملیات نصب شمایل زیر بر روی صفحه دستکاپ ظاهر خواهد شد:

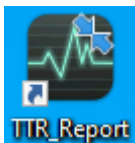

با اجرای آن، صفحه نرم افزار به شکل زیر باز می شود:



اگر دستگاه روشن و به کامپیوتر وصل باشد عبارت **Connected to TAPCO TTR112 HID** نمایش داده می شود (در غیر اینصورت عبارت **Not Connected** نشان داده می شود).

بخش های مختلف نرم افزار:

- تعداد گزارش ها (تست ها):
 - دکمه نمایش تعداد: با زدن این دکمه تعداد تست های موجود در دستگاه نشان داده می شود.
- مشاهده گزارش ها (نتایج تست ها):
 - دکمه مشاهده: با تعیین شماره اولین تست مورد نظر و آخرین تست (در باکس های از و تا) نتایج این تست ها از دستگاه خوانده و نمایش داده می شود:

TAPCO TTR_Reports Version 1.0.0.1

خروجی اکسل
همه گزارش ها
انتخاب شده ها
حذف انتخاب شده ها

حذف گزارش ها
از تا
شماره خطا:
حذف همه
حذف انتخاب شده ها

مشاهده گزارش ها
از تا
مشاهده
2 تا 1
شماره خطا:
0
همه

تعداد گزارش ها
نمایش تعداد
3
شماره خطا:
0
button8

Connected to TAPCO TTR10 HID

Memory	Tap	DateTime	Name	Location	Serial	Manufacturer	Vector	Taps
1	1	1400/01/14 15:16:02					1PH0	1
2	1	1400/01/14 15:19:19					Dd0	1

Windings	A	B	C
Applied Connections	P-N		
Read Connections	P-N		
Applied Voltage	100.4504	0	0
Read Voltage	100.4936	0	0
Ratio	0.9995	0	0
% Deviation	0	0	0
I (mA)	0.061	0	0
Phase Shift (°)	0	0	0
Make Before Brake	OFF	OFF	OFF

○ دکمه همه: بدون توجه به مقادیر باکس های از و تا، تمام تست های موجود در دستگاه خوانده می شود.

شرح ستون ها:

- Memory : شماره حافظه دستگاه
- Tap : شماره تپ تست شده ترانس
- DateTime : زمان تست
- Name : نام ترانس
- Location : محل انجام تست
- Serial : شماره سریال ترانس
- Manufacturer : شرکت سازنده ترانس
- Vector : گروه برداری ترانس
- Taps : تعداد تپهای ترانس
- Applied Connections : سر بندی ورودی ترانس
- Read Connections : سر بندی خروجی ترانس
- Applied Voltage : ولتاژ اعمال شده به ورودی
- Read Voltage : ولتاژ خوانده شده از خروجی

- Ratio: نسبت تبدیل بدست آمده
- % Deviation: خطای نسبت تبدیل
- I(mA): جریان اعمال شده به ترانس بر حسب میلی آمپر
- Phase Shift(°): اختلاف فاز سیم پیچ ورودی و خروجی بر حسب درجه
- Make Befor Breake: تست پیوستگی تپ چنجر

• حذف گزارش ها:

- دکمه حذف: با تعیین شماره اولین تست مورد نظر و آخرین تست (در باکس های از و تا) نتایج این تست ها از داخل دستگاه حذف می شوند.
 - دکمه حذف همه: نتایج تمام تست های ذخیره شده در دستگاه حذف می شوند.
 - دکمه حذف انتخاب شده ها: بر روی لیست در حال نمایش، تست های مورد نظر را انتخاب کنید (با نگهداشتن کلید **Ctrl** به همراه کلیک موس یا ...) سپس این دکمه را بزنید. تمام تست های انتخاب شده حذف می شوند.
- نکته: توجه داشته باشید که تست های حذف شده قابل بازیابی نیستند. همچنین، قبل از حذف تست ها، ابتدا در بخش مشاهده نتایج تست ها، دکمه همه را بزنید تا آخرین تست های موجود در دستگاه خوانده و نمایش داده شوند.*

• خروجی اکسل:

- همه گزارش ها: با زدن این دکمه، کل اطلاعات لیست در حال نمایش، در یک فایل اکسل ذخیره می شود.
- انتخاب شده ها: فقط سطرهایی از جدول که انتخاب شده باشند در فایل اکسل ذخیره می شوند.

Excel (Product Activation Failed) Ahmad Arefmehr

FILE HOME INSERT PAGE LAYOUT FORMULAS DATA REVIEW VIEW

Clipboard Font Alignment Number Styles Cells Editing

A1 : TAPCO

TAPCO							
Transformer Turns Ratio Test Report							
Name :				Vector Group :		Date : 1403/01/06	
Manufacture :				Highside Voltage :		Time: 13:49:04	
Location :				Lowside Voltage :			
Serial Number :				Number of Taps :			
				Nominal Tap :			
Tap	H-Voltage	X-Voltage	Ratio	Dev(%)	I (mA)	Ph shift	MBB
1	P-N 102.0452	P-N 102.1022	0.9994	0.00	0.281	0.00	OFF
	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.000	0.00	OFF
	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.000	0.00	OFF

۱۰ جدول انواع پیکربندی ترانسفورماتورها

CEI/IEC 60076-1 Transformer Descriptions

SPEC TEST NO.	TRANSFORMER CONFIGURATION		JUMPER	PHASE	WINDING TESTED		CAL. TURN RATIO	VECTOR GROUP	NOTES
	HIGH-VOLTAGE WINDING (H)	LOW-VOLTAGE WINDING (X)			HIGH VOLTAGE WINDING	LOW VOLTAGE WINDING			
1			—	A	1U - 1W	2W - 2U	$\frac{U_1}{U_2}$	Dd6	
				B	1V - 1U	2U - 2V			
				C	1W - 1V	2V - 2W			
37			—	A	1U - 1W	2U - 2W	$\frac{U_1}{U_2}$	Dd0	
				B	1V - 1U	2V - 2U			
				C	1W - 1V	2W - 2V			
38			—	A	1U - 1V	2W - 2V	$\frac{U_1}{U_2}$	Dd2	
				B	1V - 1W	2U - 2W			
				C	1W - 1U	2V - 2U			
39			—	A	1U - 1W	2W - 2U	$\frac{U_1}{U_2}$	Dd4	
				B	1V - 1U	2U - 2V			
				C	1W - 1U	2V - 2W			
40			—	A	1U - 1V	2V - 2W	$\frac{U_1}{U_2}$	Dd8	
				B	1V - 1W	2W - 2U			
				C	1W - 1U	2U - 2V			
41			—	A	1U - 1V	2U - 2W	$\frac{U_1}{U_2}$	Dd10	
				B	1V - 1W	2V - 2U			
				C	1W - 1U	2W - 2V			
42			—	A	1U - 1W	2U - 2N	$\frac{U_1 \cdot \sqrt{3}}{U_2}$	Dyn1	
				B	1V - 1U	2V - 2N			
				C	1W - 1V	2W - 2N			
2			1W - 1V 1U - 1W 1V - 1U	A	1U - 1W	2U - 2V	$\frac{U_1 \cdot \sqrt{3}}{U_2}$	Dy1	NO ACCESSIBLE NEUTRAL ON WYE WINDING
				B	1V - 1U	2V - 2W			
				C	1W - 1V	2W - 2U			
61			1W - 1V 1U - 1W 1V - 1U	A	1U - 1W	2U - 2V	$\frac{U_1 \cdot \sqrt{3}}{U_2}$	Dy3	NO ACCESSIBLE NEUTRAL ON WYE WINDING
				B	1V - 1U	2V - 2W			
				C	1W - 1V	2W - 2U			
62			—	A	1U - 1W	2N - 2V	$\frac{U_1 \cdot \sqrt{3}}{U_2}$	Dyn3	
				B	1V - 1U	2N - 2W			
				C	1W - 1V	2N - 2U			

SPEC TEST NO.	TRANSFORMER CONFIGURATION		JUMPER	PHASE	WINDING TESTED		CAL. TURN RATIO	VECTOR GROUP	NOTES
	HIGH-VOLTAGE WINDING (H)	LOW-VOLTAGE WINDING (X)			HIGH VOLTAGE WINDING	LOW VOLTAGE WINDING			
3			—	A	1U-1W	2W-2N	$\frac{U_1 \cdot \sqrt{3}}{U_2}$	Dyn5	
				B	1V-1U	2U-2N			
				C	1W-1V	2V-2N			
4			1W-1V	A	1U-1W	2W-2V	$\frac{U_1 \cdot \sqrt{3}}{U_2}$	Dy5	NO ACCESSIBLE NEUTRAL ON WYE WINDING
			1U-1W	B	1V-1U	2U-2W			
			1V-1U	C	1W-1V	2V-2U			
5			—	A	1U-1W	2N-2U	$\frac{U_1 \cdot \sqrt{3}}{U_2}$	Dyn7	
				B	1V-1U	2N-2V			
				C	1W-1V	2N-2W			
6			1W-1V	A	1U-1W	2W-2U	$\frac{U_1 \cdot \sqrt{3}}{U_2}$	Dy7	NO ACCESSIBLE NEUTRAL ON WYE WINDING
			1U-1W	B	1V-1U	2U-2V			
			1V-1U	C	1W-1V	2V-2W			
63			1W-1V	A	1U-1W	2V-2U	$\frac{U_1 \cdot \sqrt{3}}{U_2}$	Dy9	NO ACCESSIBLE NEUTRAL ON WYE WINDING
			1U-1W	B	1V-1U	2W-2V			
			1V-1U	C	1W-1V	2U-2W			
64			—	A	1U-1W	2V-2N	$\frac{U_1 \cdot \sqrt{3}}{U_2}$	Dyn9	
				B	1V-1U	2W-2N			
				C	1W-1V	2U-2N			
7			—	A	1U-1W	2N-2W	$\frac{U_1 \cdot \sqrt{3}}{U_2}$	Dyn11	
				B	1V-1U	2N-2U			
				C	1W-1V	2N-2V			
8			1W-1V	A	1U-1W	2V-2W	$\frac{U_1 \cdot \sqrt{3}}{U_2}$	Dy11	NO ACCESSIBLE NEUTRAL ON WYE WINDING
			1U-1W	B	1V-1U	2W-2U			
			1V-1U	C	1W-1V	2U-2V			
45			1V-1W	A	1U-1V	2U-2N	$\frac{3}{2} \cdot \frac{U_1}{U_2}$	Dzn0	
			1W-1U	B	1V-1W	2V-2N			
			1U-1V	C	1W-1U	2W-2N			
46			1V-1W	A	1U-1V	2N-2V	$\frac{3}{2} \cdot \frac{U_1}{U_2}$	Dzn2	
			1W-1U	B	1V-1W	2N-2W			
			1U-1V	C	1W-1U	2N-2U			

SPEC TEST NO.	TRANSFORMER CONFIGURATION		JUMPER	PHASE	WINDING TESTED		CAL. TURN RATIO	VECTOR GROUP	NOTES
	HIGH-VOLTAGE WINDING (H)	LOW-VOLTAGE WINDING (X)			HIGH VOLTAGE WINDING	LOW VOLTAGE WINDING			
47			—	A	1U – 1V	2W – 2V	$\frac{U_1}{U_2}$	Dz2	NO ACCESSIBLE NEUTRAL
				B	1V – 1W	2U – 2W			
				C	1W – 1U	2V – 2U			
48			1V-1W 1W-1U 1U-1V	A	1U – 1V	2W – 2N	$\frac{3}{2} \cdot \frac{U_1}{U_2}$	Dzn4	
				B	1V – 1W	2U – 2N			
				C	1W – 1U	2V – 2N			
49			—	A	1U – 1V	2W – 2U	$\frac{U_1}{U_2}$	Dz4	NO ACCESSIBLE NEUTRAL
				B	1V – 1W	2U – 2V			
				C	1W – 1U	2V – 2W			
9			—	A	1U – 1W	2U – 2W	$\frac{U_1}{U_2}$	Dz0	NO ACCESSIBLE NEUTRAL
				B	1V – 1U	2V – 2U			
				C	1W – 1V	2W – 2V			
10			—	A	1U – 1W	2W – 2U	$\frac{U_1}{U_2}$	Dz6	NO ACCESSIBLE NEUTRAL
				B	1V – 1U	2U – 2V			
				C	1W – 1V	2V – 2W			
50			1V-1W 1W-1U 1U-1V	A	1U – 1V	2N – 2U	$\frac{3}{2} \cdot \frac{U_1}{U_2}$	Dzn6	
				B	1V – 1W	2N – 2V			
				C	1W – 1U	2N – 2W			
51			1V-1W 1W-1U 1U-1V	A	1U – 1V	2V – 2N	$\frac{3}{2} \cdot \frac{U_1}{U_2}$	Dzn8	
				B	1V – 1W	2W – 2N			
				C	1W – 1U	2U – 2N			
52			—	A	1U – 1V	2V – 2W	$\frac{U_1}{U_2}$	Dz8	NO ACCESSIBLE NEUTRAL
				B	1V – 1W	2W – 2U			
				C	1W – 1U	2U – 2V			
53			1V-1W 1W-1U 1U-1V	A	1U – 1V	2N – 2W	$\frac{3}{2} \cdot \frac{U_1}{U_2}$	Dzn10	
				B	1V – 1W	2N – 2U			
				C	1W – 1U	2N – 2V			
54			—	A	1U – 1V	2U – 2W	$\frac{U_1}{U_2}$	Dz10	NO ACCESSIBLE NEUTRAL
				B	1V – 1W	2V – 2U			
				C	1W – 1U	2W – 2V			

SPEC TEST NO.	TRANSFORMER CONFIGURATION		JUMPER	PHASE	WINDING TESTED		CAL. TURN RATIO	VECTOR GROUP	NOTES
	HIGH-VOLTAGE WINDING (H)	LOW-VOLTAGE WINDING (X)			HIGH VOLTAGE WINDING	LOW VOLTAGE WINDING			
11			—	A	1U - 1N	2V - 2U	$\frac{U_1}{U_2 \cdot \sqrt{3}}$	YNd7	
				B	1V - 1N	2W - 2V			
				C	1W - 1N	2U - 2W			
44			—	A	1U - 1N	2U - 2V	$\frac{U_1}{U_2 \cdot \sqrt{3}}$	YNd1	
				B	1V - 1N	2V - 2W			
				C	1W - 1N	2W - 2U			
12			1W - 1V	A	1U - 1W	2U - 2V	$\frac{U_1 \cdot \sqrt{3}}{U_2 \cdot 2}$	Yd1	NO ACCESSIBLE NEUTRAL ON WYE WINDING
			1U - 1W	B	1V - 1U	2V - 2W			
			1V - 1U	C	1W - 1V	2W - 2U			
13			—	A	1U - 1N	2W - 2U	$\frac{U_1}{U_2 \cdot \sqrt{3}}$	YNd5	
				B	1V - 1N	2U - 2V			
				C	1W - 1N	2V - 2W			
14			1W - 1V	A	1U - 1W	2W - 2U	$\frac{U_1 \cdot \sqrt{3}}{U_2 \cdot 2}$	Yd5	NO ACCESSIBLE NEUTRAL ON WYE WINDING
			1U - 1W	B	1V - 1U	2U - 2V			
			1V - 1U	C	1W - 1V	2V - 2W			
15			1W - 1V	A	1U - 1W	2V - 2U	$\frac{U_1 \cdot \sqrt{3}}{U_2 \cdot 2}$	Yd7	NO ACCESSIBLE NEUTRAL ON WYE WINDING
			1U - 1W	B	1V - 1U	2W - 2V			
			1V - 1U	C	1W - 1V	2U - 2W			
16			—	A	1U - 1N	2U - 2W	$\frac{U_1}{U_2 \cdot \sqrt{3}}$	YNd11	
				B	1V - 1N	2V - 2U			
				C	1W - 1N	2W - 2V			
17			1W - 1V	A	1U - 1W	2U - 2W	$\frac{U_1 \cdot \sqrt{3}}{U_2 \cdot 2}$	Yd11	NO ACCESSIBLE NEUTRAL ON WYE WINDING
			1U - 1W	B	1V - 1U	2V - 2U			
			1V - 1U	C	1W - 1V	2W - 2V			
18			—	A	1U - 1N	2N - 2U	$\frac{U_1}{U_2}$	YNyn6	
				B	1V - 1N	2N - 2V			
				C	1W - 1N	2N - 2W			
19			1V - 1N	A	1U - 1N	2U - 2V	$\frac{U_1}{U_2}$	YNy0	NO ACCESSIBLE NEUTRAL ON LOW VOLTAGE WINDING
			1W - 1N	B	1V - 1N	2V - 2W			
			1U - 1N	C	1W - 1N	2W - 2U			

SPEC TEST NO.	TRANSFORMER CONFIGURATION		JUMPER	PHASE	WINDING TESTED		CAL. TURN RATIO	VECTOR GROUP	NOTES
	HIGH-VOLTAGE WINDING (H)	LOW-VOLTAGE WINDING (X)			HIGH VOLTAGE WINDING	LOW VOLTAGE WINDING			
20			2W-2N 2U-2N 2V-2N	A	1U - 1W	2U - 2N	$\frac{U_1}{U_2}$	Yyn0	NO ACCESSIBLE NEUTRAL ON HIGH VOLTAGE WINDING
				B	1V - 1U	2V - 2N			
				C	1W - 1V	2W - 2N			
43			—	A	1U - 1N	2U - 2W	$\frac{U_1}{U_2}$	YNyn0	
				B	1V - 1N	2V - 2N			
				C	1W - 1N	2W - 2N			
21			—	A	1U - 1W	2U - 2W	$\frac{U_1}{U_2}$	Yy0	NO ACCESSIBLE NEUTRAL
				B	1V - 1U	2V - 2U			
				C	1W - 1V	2W - 2V			
22			1V-1N 1W-1N 1U-1N	A	1U - 1N	2V - 2U	$\frac{U_1}{U_2}$	YNy6	NO ACCESSIBLE NEUTRAL ON LOW VOLTAGE WINDING
				B	1V - 1N	2W - 2V			
				C	1W - 1N	2U - 2W			
23			2W-2N 2U-2N 2V-2N	A	1U - 1W	2N - 2U	$\frac{U_1}{U_2}$	Yyn6	NO ACCESSIBLE NEUTRAL ON HIGH VOLTAGE WINDING
				B	1V - 1U	2N - 2V			
				C	1W - 1V	2N - 2W			
24			—	A	1U - 1W	2W - 2U	$\frac{U_1}{U_2}$	Yy6	NO ACCESSIBLE NEUTRAL
				B	1V - 1U	2U - 2V			
				C	1W - 1V	2V - 2W			
65			—	A	1U - 1W	2U - 2N	$\frac{V_H \cdot \sqrt{3}}{V_X}$	YNzn1	
				B	1V - 1U	2V - 2N			
				C	1W - 1V	2W - 2N			
25			—	A	1U - 1W	2U - 2N	$\frac{U_1 \cdot \sqrt{3}}{U_2}$	Yzn1	NO ACCESSIBLE NEUTRAL ON WYE WINDING
				B	1V - 1U	2V - 2N			
				C	1W - 1V	2W - 2N			
26			1W-1V 1U-1W 1V-1U	A	1U - 1W	2U - 2V	$\frac{U_1 \cdot \sqrt{3}}{U_2 \cdot 2}$	Yz1	NO ACCESSIBLE NEUTRAL
				B	1V - 1U	2V - 2W			
				C	1W - 1V	2W - 2U			
27			—	A	1U - 1W	2W - 2N	$\frac{U_1 \cdot \sqrt{3}}{U_2}$	Yzn5	NO ACCESSIBLE NEUTRAL ON WYE WINDING
				B	1V - 1U	2U - 2N			
				C	1W - 1V	2V - 2N			

SPEC TEST NO.	TRANSFORMER CONFIGURATION		JUMPER	PHASE	WINDING TESTED		CAL. TURN RATIO	VECTOR GROUP	NOTES
	HIGH-VOLTAGE WINDING (H)	LOW-VOLTAGE WINDING (X)			HIGH VOLTAGE WINDING	LOW VOLTAGE WINDING			
28			1W-1V 1U-1W 1V-1U	A	1U-1W	2W-2U	$\frac{U_1}{U_2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$	Yz5	NO ACCESSIBLE NEUTRAL
				B	1V-1U	2U-2V			
				C	1W-1V	2V-2W			
66			—	A	1U-1W	2N-2U	$\frac{V_H}{V_X} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$	YNzn7	
				B	1V-1U	2N-2V			
				C	1W-1V	2N-2W			
29			—	A	1U-1W	2N-2U	$\frac{U_1 \cdot \sqrt{3}}{U_2}$	Yzn7	NO ACCESSIBLE NEUTRAL ON WYE WINDING
				B	1V-1U	2N-2V			
				C	1W-1V	2N-2W			
30			1W-1V 1U-1W 1V-1U	A	1U-1W	2V-2U	$\frac{U_1}{U_2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$	Yz7	NO ACCESSIBLE NEUTRAL
				B	1V-1U	2W-2V			
				C	1W-1V	2U-2W			
67			—	A	1U-1W	2N-2W	$\frac{V_H \cdot \sqrt{3}}{V_X}$	YNzn11	
				B	1V-1U	2N-2U			
				C	1W-1V	2N-2V			
31			—	A	1U-1W	2N-2W	$\frac{U_1 \cdot \sqrt{3}}{U_2}$	Yzn11	NO ACCESSIBLE NEUTRAL ON WYE WINDING
				B	1V-1U	2N-2U			
				C	1W-1V	2N-2V			
32			1W-1V 1U-1W 1V-1U	A	1U-1W	2U-2W	$\frac{U_1}{U_2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$	Yz11	NO ACCESSIBLE NEUTRAL
				B	1V-1U	2V-2U			
				C	1W-1V	2W-2V			
55			1V-1W 1W-1U 1U-1V	A	1U-1N	2U-2V	$\frac{2}{3} \cdot \frac{U_1}{U_2}$	ZNd0	
				B	1V-1N	2V-2W			
				C	1W-1N	2W-2U			
56			—	A	1U-1V	2U-2V	$\frac{U_1}{U_2}$	Zd0	NO ACCESSIBLE NEUTRAL ON HIGH VOLTAGE
				B	1V-1W	2V-2W			
				C	1W-1U	2W-2U			
57			1V-1W 1W-1U 1U-1V	A	1U-1N	2V-2U	$\frac{2}{3} \cdot \frac{U_1}{U_2}$	ZNd6	
				B	1V-1N	2W-2V			
				C	1W-1N	2U-2W			

SPEC TEST NO.	TRANSFORMER CONFIGURATION		JUMPER	PHASE	WINDING TESTED		CAL. TURN RATIO	VECTOR GROUP	NOTES
	HIGH-VOLTAGE WINDING (H)	LOW-VOLTAGE WINDING (X)			HIGH VOLTAGE WINDING	LOW VOLTAGE WINDING			
33			—	A	1U – 1N	2W – 2U	$\frac{U_1}{U_2 \cdot \sqrt{3}}$	ZNy5	NO ACCESSIBLE NEUTRAL ON WYE WINDING
				B	1V – 1N	2U – 2V			
				C	1W – 1N	2V – 2W			
34			1W-1V 1U-1W 1V-1U	A	1U – 1W	2W – 2U	$\frac{U_1 \cdot \sqrt{3}}{U_2 \cdot 2}$	Zy5	NO ACCESSIBLE NEUTRAL
				B	1V – 1U	2U – 2V			
				C	1W – 1V	2V – 2W			
35			—	A	1U – 1N	2U – 2W	$\frac{U_1}{U_2 \cdot \sqrt{3}}$	ZNy11	NO ACCESSIBLE NEUTRAL ON WYE WINDING
				B	1V – 1N	2V – 2U			
				C	1W – 1N	2W – 2V			
36			1W-1V 1U-1W 1V-1U	A	1U – 1W	2U – 2W	$\frac{U_1 \cdot \sqrt{3}}{U_2 \cdot 2}$	Zy11	NO ACCESSIBLE NEUTRAL
				B	1V – 1U	2V – 2U			
				C	1W – 1V	2W – 2V			

یادداشت

تهران، کیلومتر ۱۷ اتوبان تهران-کرج، ابتدای بلوار پژوهش، دانشکده کشاورزی تربیت مدرس،
پارک علم و فناوری تربیت مدرس، شرکت **تیپکو**، تلفن تماس: ۰۲۱-۴۴۱۸۰۰۰۲

INFO@TAPCO1.COM

WWW.TAPCO1.COM